



TS EN 50085-1
TS EN IEC 61439-1

5
YEARS
WARRANTY



ARM130.400

4x  **M8 x 30**


2x  **M8X20**

2x  **M4 x 8**


4x  **J8.4**



1x

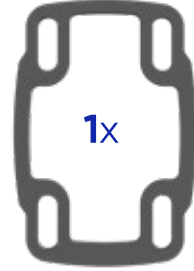

1x

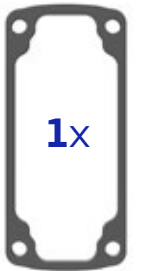


1x

1

Açı civatalarını yuvalarına takınız.

(Insert the angle bolts into their slots and tighten them)

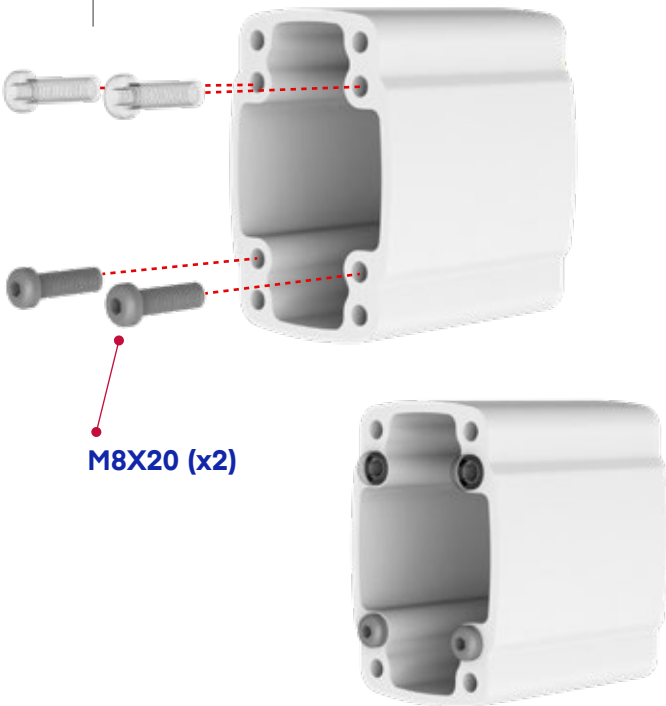

2

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.)



3

Profili ok yönünde içeri doğru yerleştiriniz.

(Insert the profile into the coupling as shown in the picture below.)




M8 x 20 (x2)
Açık Cıvatası

4

Profil cıvatalarını takınız.

(Tighten the profile bolts)

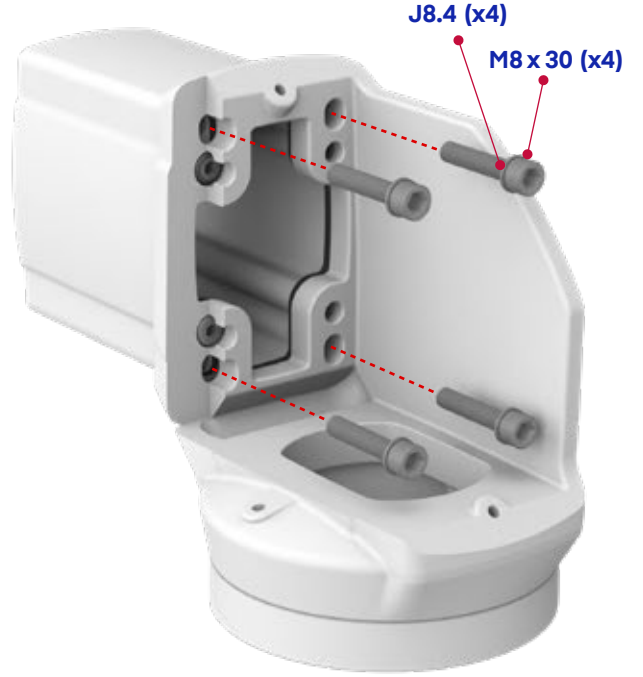


J8.4 (x4)

M8 x 30 (x4)

5

Açık cıvataları uzun mesafeli taşıyıcı kol uygulamalarında oluşabilecek profil sarkmalarını engellemek için kullanılır.

(Angle bolts are used to prevent profile from sagging due to heavy weight that might occur in long length profile applications.)

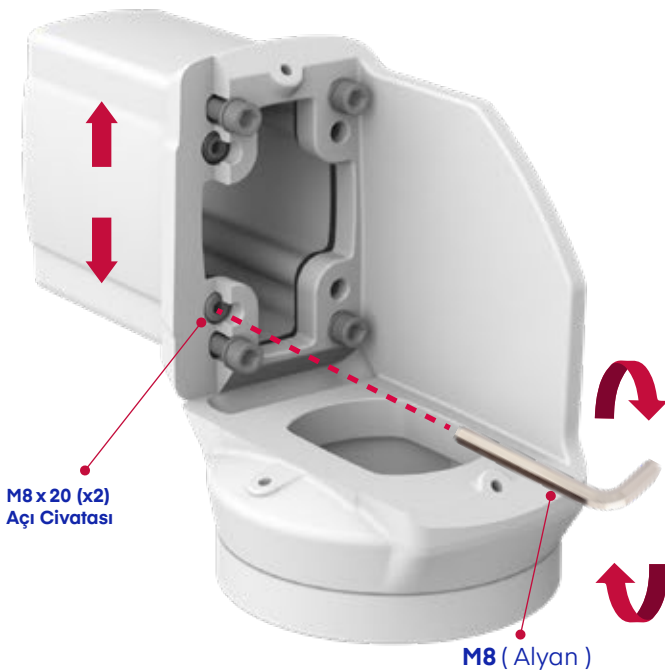

M8 x 20 (x2)
Açık Cıvatası

M8 (Alyan)

6

Açı ayarı için M8x20 cıvataları kullanın.

(Use M8x20 bolts for angle correction.)

Uygulamanızda sarkma yok ise açı cıvatalarını orijinal konumunda modül üstünde bırakabilirsiniz.

(If there is no sagging in your application, leave the angle bolts in tightened position.)

Uygulamanızda sarkma var ise M8X30 profil cıvatalarını 2-3mm geri çekecek şekilde gevşetiniz. Açık cıvatalarını eğim farkı kapanana kadar gevşetiniz. (Eğim kontrolü için su terazisi v.b araçları kullanabilirsiniz.) Profil uygun açığa geldiğinde M8X30 profil cıvatalarını tekrar sıkınız.

(If there is sagging in your application, loosen the M8x30 profile bolts by 2-3mm depending on the angle desired. Once the profile is set to the desired position, tighten back the M8x30 angle bolts. You can use a spirit level etc. to check the slope.)

7

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside.)



8

Sustalı kol, modülün dönüş sertliğinin ayarlanmasında kullanılır.

(The switch lever is used to adjust the rotational stiffness of the module)

M4 x 8 (x2)



9

Plastik tapaları yuvalara takınız.


(Insert the plastic plugs into the slots)



10

M8x25 Setskur'u takınız.

(Assemble the M8x25 set screw)

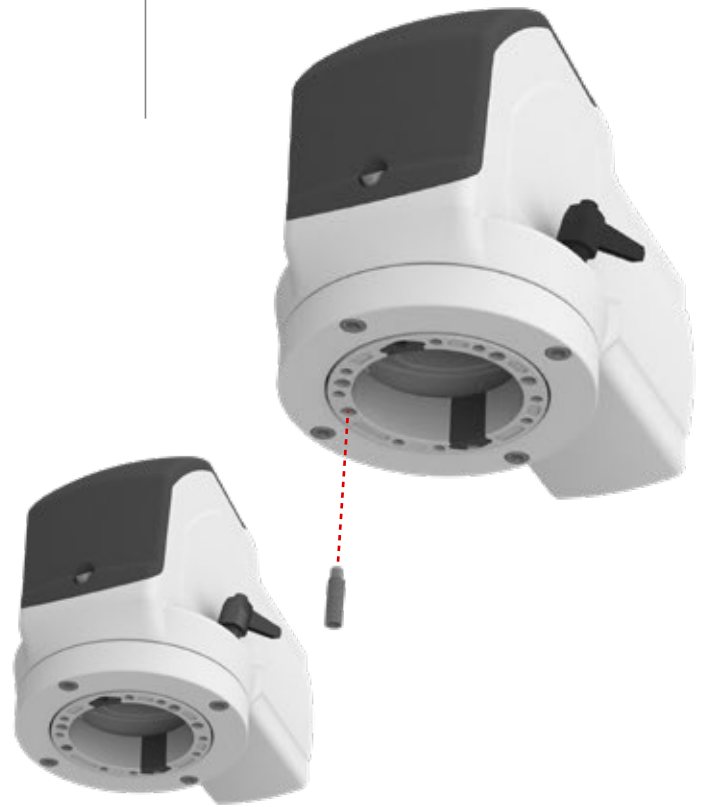

11

Dikkat:
Modülün sağ sol dönüşlerini M8X25 cıvata ile sınırlandırabilirsiniz. Modül üzerinde 4 adet delik bulunmaktadır. Dönüş sınırlarını isteğe bağlı olarak 1 adet cıvata ile de yapabilirsiniz.

Attention:
You can limit the right-left rotations of the module with M8X25 bolts. There are four holes on the module. You can optionally set the rotation limits with one bolts.



Dönüş Sınırlama Duvarı
(Rotation limit wall)

12

Sarı renkli bantı çıkarınız. Yapışkan yüzeyi içeri gelecek şekilde contayı yerleştiriniz.

(Remove the yellow tape. Place the gasket with the adhesive surface inside)




13

Modülü pano üzerine yerleştiriniz.

(Place the module above the panel.)

Cıvata ve pullar kutu içeriğine dahil değildir.

(Bolts and washers are not included.)

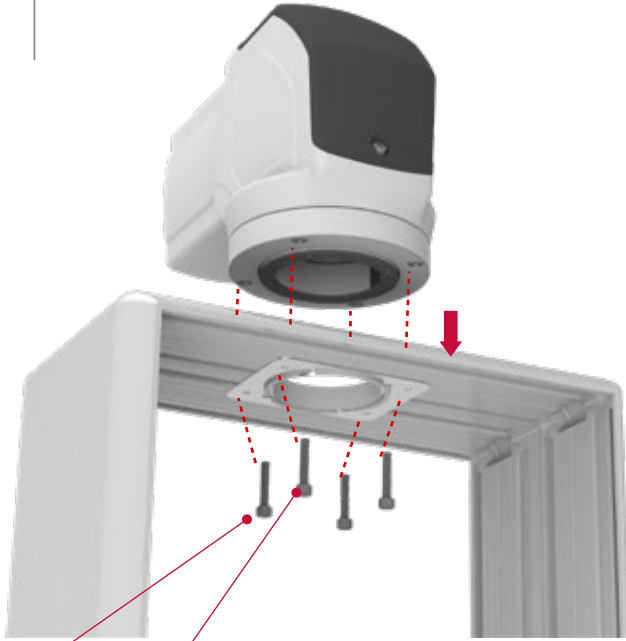

M8 x 30 (x4)

J8.4 (x4)

14

Pano üzerine açılması gereken cıvata bağlantı delikleri ve kablo geçiş delik ölçüleri.

(Bolt connection holes and cable hole dimensions on the panel if required for assembly)

